



单通道15V, 3.0A有刷直流电机驱动器

特性

- 带电流控制的单通道H桥电机驱动器
- 驱动一个直流电机、一个步进电机绕组或其他负载
- 工作电压范围: **2.5V-15V**
- 低导通电阻: 高侧+低侧 (**HS+LS=120mΩ**)
- **3.0A**的平均电流驱动能力
- **5.5A**的峰值电流驱动能力
- 脉宽调制 (**PWM**) 控制接口
- 低功耗休眠模式
- 集成保护特性
 - 输出过流保护 (**OCP**)
 - **VM**欠压闭锁 (**UVLO**)
 - 热关断 (**TSD**)
 - 自动故障恢复

说明

LTK8530是一款有刷直流电机驱动器, 适用于小家电、玩具、电子锁、高级机器人、数码产品以及其他小型电动工具及机电设备。两个逻辑输入控制H桥驱动器, 该驱动器由四个N沟道金属氧化物半导体场效应管 (MOSFET) 组成, 能够以高达**5.5A**的峰值电流双向控制电机。利用电流衰减模式, 可以通过对输入进行脉宽调制 (**PWM**) 来控制电机转速。如果将这两个输入置为低电平并保持一段时间后, 则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。

LTK8530集成了有刷电机的正转/反转/停止/刹车四个功能, 同时也能够驱动步进电机的一个绕组, 和另一颗LTK8530交替驱动配合实现步进功能。

该器件集成各项保护功能, 可以在出现故障时实现内部关断功能, 提供过流保护、欠压锁定和过热保护。另外, 还提供了一种低功耗休眠模式。

LTK8530封装背部带有裸露焊盘为ESOP8封装, 其工艺为无铅产品, 符合环保标准。

典型应用原理图

应用

- 小家电
- 玩具
- 电子锁
- 高级机器人
- 数码产品

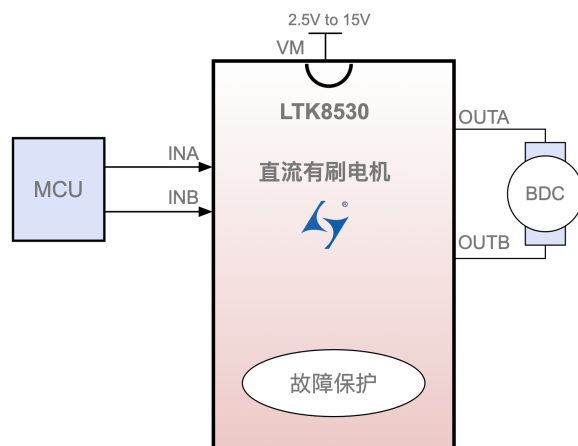


图1. LTK8530典型应用原理图

封装订货信息

LTK8530 Assembly Material Handling Code Package Code		Package Code ES8: ESOP-8 Handling Code TR: Tape & Reel Assembly Material G: Halogen and Lead Free Device
LTK8530 SO: LTK8530 ● XXYY	X - Data Code Y - Lot Number	

Note: LTKCHIP 保留作出更改以改善可靠性或可制造性，并建议客户在下订单前参考最新版本的相关资料。

管脚说明

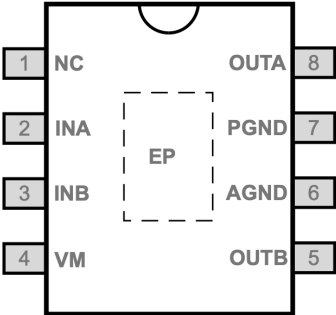


图2. LTK8530管脚说明

管脚功能

序号	名称	IO	功能说明
1	NC	-	无连接
2	INA	I	控制H桥输出逻辑输入信号A
3	INB	I	控制H桥输出逻辑输入信号B
4	VM	P	电机驱动电源输入端，需外接0.1uF电容到地
5	OUTB	O	H桥输出端口B
6	AGND	G	模拟地
7	PGND	G	功率地
8	OUTA	O	H桥输出端口A
9	EP	-	接到电路板的地，需要足够的散热接触

极限工作条件 (Note1)

符 号	说 明	范 围	单 位
电压	电源电压 (V _M)	-0.3 to 16.5V	V
	逻辑输入控制脚 (INA, INB)	-0.3 to 5.5V	
	驱动输出脚 (OUTA, OUTB)	-0.3 to V _M +0.5V	
T _J	结温度范围	-40 to +150	°C
T _{STG}	储存温度范围	-40 to +150	
T _{SDR}	焊接温度范围	260	

Note 1. 绝对最大额定值是指设备的寿命可能收到损坏的值，在绝对最大额定条件下有可能会引起芯片的永久性损伤。

推荐工作条件

符 号	说 明	最小值	最大值	单 位
V _M	电源电压	2.5V	15	V
INA, INB	逻辑输入电压范围	0	5.5	
f _{PWM}	PWM信号加到INA, INB	0	100	kHz
I _{peak}	峰值输出电流		5.5	A
T _J	结温度范围	-40	125	°C



基本电气特性

T_A = 25°C (典型情况)

符 号	参 数	测 试 条 件	最小	典型	最大	单位
电源供电 (VM)						
V _M	电源电压		2.5		15	V
I _{VM}	静态电流	V _M = 6V, INA = H, INB = L, 空载		300		μA
I _{SLEEP}	休眠电流	V _M = 6V, INA = L, INB = L		1		μA
控制逻辑输入 (INA, INB)						
V _{IL}	逻辑输入低电平	INA	0		0.8	V
		INB	0		0.8	
V _{IH}	逻辑输入高电平	INA	1.27			V
		INB	1.27			
I _{IL}	输入低电平电流	V _{IN} = 0V	-1		1	μA
I _{IH}	输入高电平电流	V _{IN} = 3.3V		51	100	
R _{PD}	下拉电阻	INA		98		kΩ
		INB		98		
t _{PROP}	INx到OUTx延迟	V _M = 15V		1		μS
T _{SLEEP}	输入到休眠时间	输入到休眠		3		mS
H桥电机驱动输出MOSFETS (OUTA, OUTB)						
R _{DS(ON)}	H桥高侧FET导通电阻	V _M = 15V, I _{OUT} = 1A		60		mΩ
	H桥低侧FET导通电阻	V _M = 15V, I _{OUT} = 1A		60		
t _{DEAD}	死区时间			1		us
保护电路						
V _{UVLO}	电压欠压阈值	V _M 上升到工作		2.45		V
		V _M 下降到关闭		2.30		V
V _{HYS}	VM欠压迟滞区间	V _M 上升到下降阈值		150		mV
I _{OC}	过电流保护阈值			5.8		A
t _{OC}	过电流保护去毛刺时间			1.5		μS
T _{RETRY}	过电流保护重启时间			3		mS
T _{TS}	过温保护关断	芯片内部温度, T _J	150			°C
T _{HYS}	过温保护迟滞	芯片内部温度, T _J		40		°C



具体功能说明

1、概述

LTK8530是一款针对有刷直流的马达驱动，可以工作在2.5V到15V，提供最高5.5A的峰值电流。一个简单的PWM接口可以实现和控制器的连接和控制。在系统不需要驱动电机时，LTK8530可以进入低功耗休眠模式。LTK8530可以提供用于OCP、UVLO和过热保护的内部关断功能。

2、功能框图

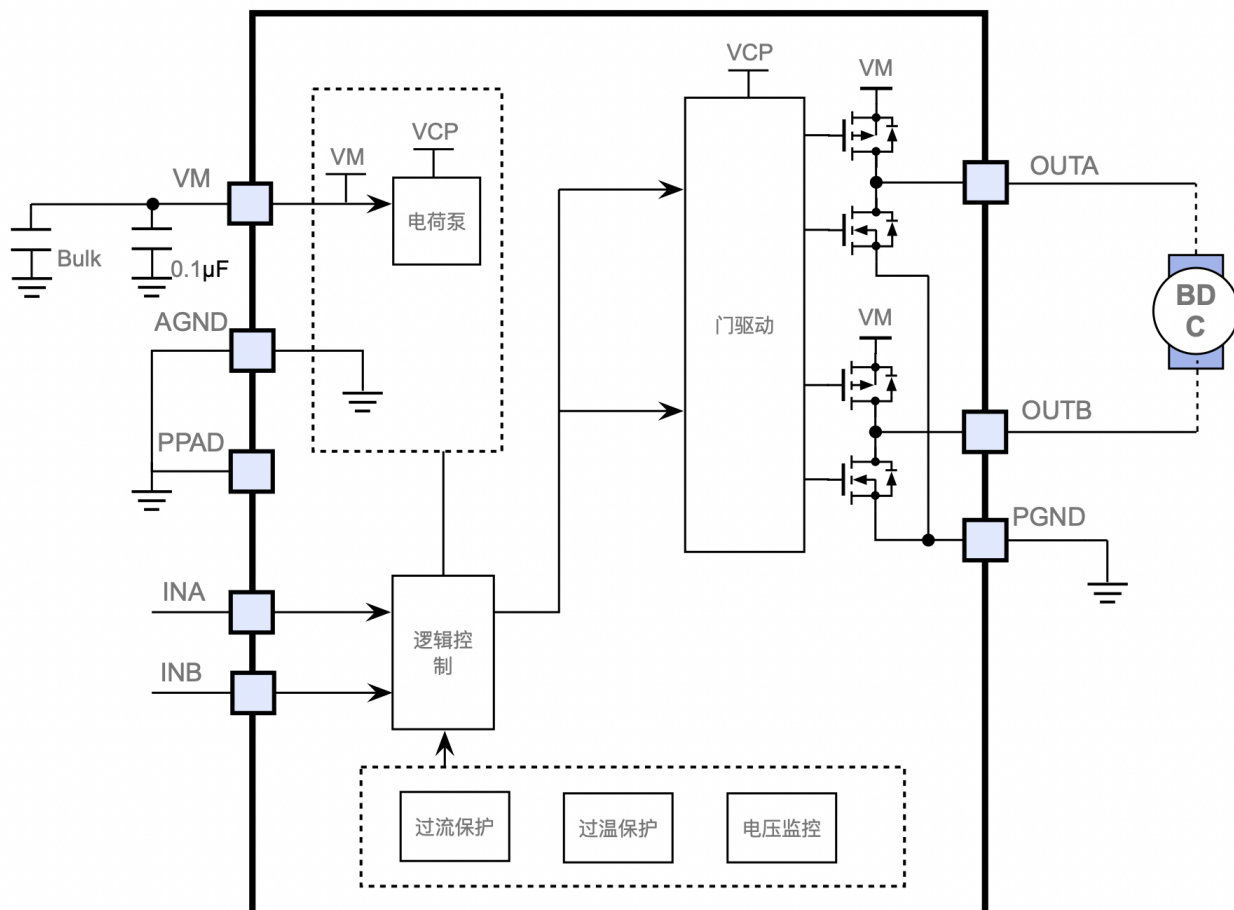


图3. LTK8530功能框图

3、桥接控制和衰减模式

输出管脚OUTA和OUTB状态是由输入管脚INA和INB来进行控制，下面图表1列出了输入对应输出状态说明：

INA	INB	OUTA	OUTB	状态
0	0	High-Z	High-Z	滑行/快衰减
0	1	L	H	反转
1	0	H	L	正转
1	1	L	L	滑行/慢衰减

表1.H桥控制逻辑表

LTK8530通过输出逻辑信号（INA INB）使用PWM方式来控制电机调速功能。当打开高侧的MOSFET时，电机绕组的感应电流会持续上升，如果关闭高侧的MOSFET时，绕组的感应电流会产生续流电流。为合理处理电机线圈的电流，H桥有两种不同的工作状态模式，快速衰减和慢速衰减，在快衰减模式下，芯片内部H桥关断，续流电流流向体二极管，在慢衰减模式中，电机的电流会在两个低侧MOSFET之间循环。

快速衰减模式下，从外部输入PWM调制信号时，PWM信号在一边的INA输入，另外一边为低；而在慢速衰减模式下，一边的INB输入，另外一边需要为高，如表2所示。

INA	INB	状态
PWM	0	正向PWM，快衰减
1	PWM	正向PWM，慢衰减
0	PWM	反向PWM，快衰减
PWM	1	反向PWM，慢衰减

表2.PWM控制马达驱动逻辑表

图4说明了电流在不同驱动下的衰减模式。

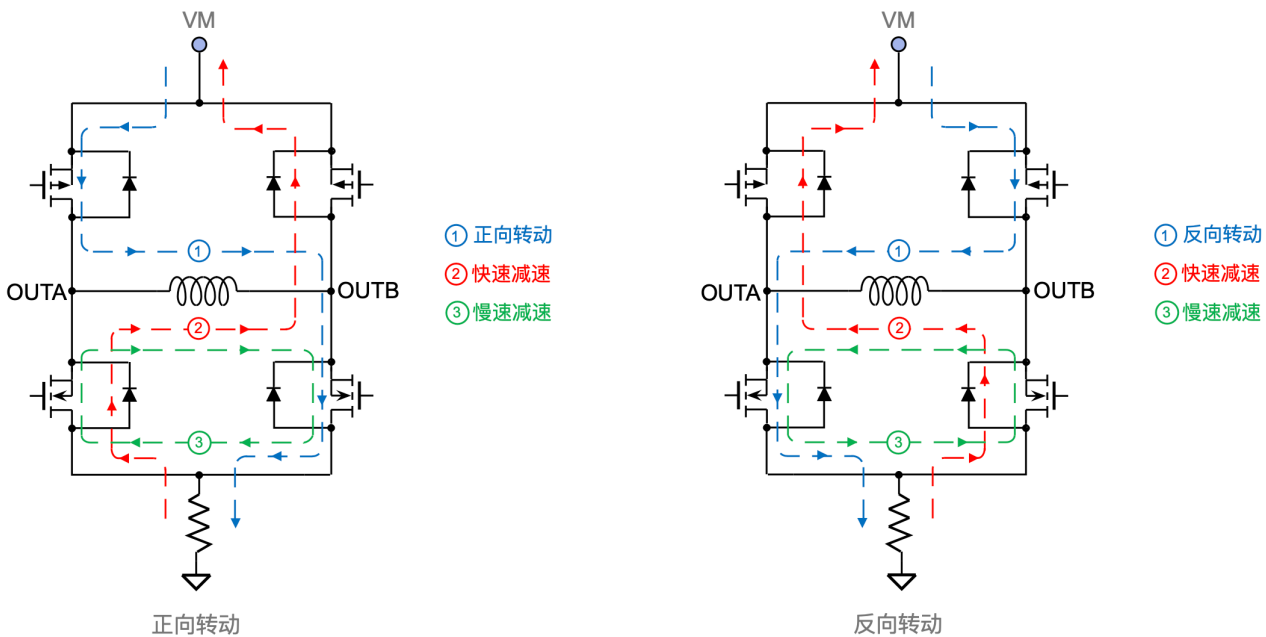




图4. 驱动和衰减模式

5、休眠模式控制

当INA和INB同时为低持续 t_{SLEEP} (典型值1mS), LTK8530将进入低功耗模式, 当INA或INB为高至少5 μ S, 器件才会在 t_{ON} (典型值50 μ S) 后进入工作状态。

6、保护电路

LTK8530包含了过流保护 (OCP)、过温保护 (TSD) 和欠压保护UVLO。

◆ 过流保护 (OCP)

高侧和低侧MOSFETs均会独立检测过流情况, 也就是说, 接地短路、电源短路或电机绕组两端短路都将导致过电流关断。

◆ 过温保护 (TSD)

如果芯片温度超过安全阈值, H桥中的所有MOSFETs都将被禁用, 一旦温度恢复下降到安全设置水平, 操作将自动恢复。

◆ 欠压保护 (ULVO)

如表3所示, 如果 V_M 电压在任何时候低于欠压锁定阈值电压, 则芯片被禁用, 所有内部逻辑将被复位。当 V_M 上升到UVLO以上时, 操作将恢复。

7、电源选择指南

在电机驱动系统设计中, 适当大容量电容配置是重要因素。一般电容越大越有利于系统的安全和稳定, 而缺点是成本和物理尺寸的增加。电容的取值有多种因素决定, 包括:

- 电机系统所需的最大电流
- 电容提供电流的能力
- 电源和电机系统之间的寄生电感量
- 可接受的电压纹波
- 使用的电机类型 (有刷、无刷和步进)
- 电机制动方式

如图11所示, 电源和电动机驱动系统之间的电感限制了电流从电源获得的速率。如果本地大容量电容太小, 则系统在响应过快和过多电流变化时, 会导致电压的降低。当使用足够大的电容时, 电动机电压才能保持稳定, 从而快速提供大电流。数据表通常提供一个推荐值, 但是需要整个系统级测试才能确定合适的电容。

大容量电容器的额定电压应高于工作电压, 留出一定裕量来防止出现电动机将能量反过来传递到电源的情况发生, 从而避免损坏。


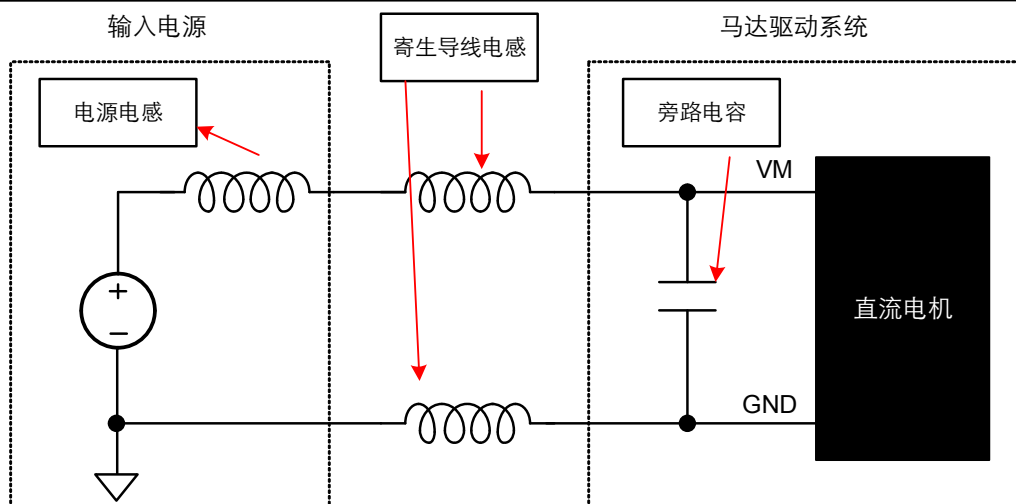


图7. 外部电源供电时马达驱动系统的建立



ESOP-8 封装信息

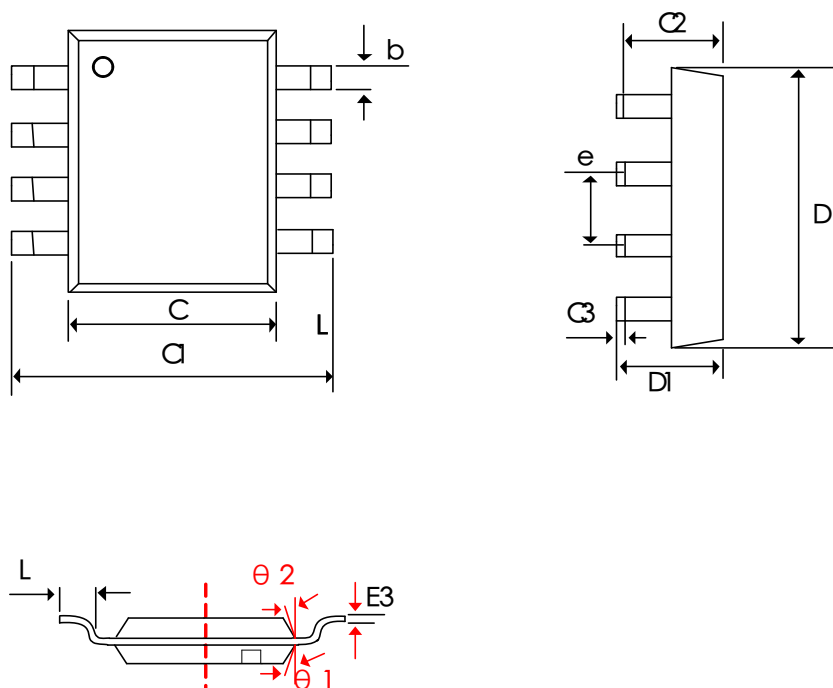

字符	Dimensions In Millimeters			Dimensions In Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
b	0.33	0.42	0.51	0.013	0.017	0.020
C	3.8	3.90	4.00	0.150	0.154	0.157
C1	5.8	6.00	6.2	0.228	0.235	0.244
C2	1.35	1.45	1.55	0.053	0.058	0.061
C3	0.05	0.12	0.15	0.004	0.007	0.010
D	4.70	5.00	5.1	0.185	0.190	0.200
D1	1.35	1.60	1.75	0.053	0.06	0.069
e	1.270 (BSC)			0.050 (BSC)		
L	0.400	0.83	1.27	0.016	0.035	0.050